

別紙3 点検表記録様式
橋梁名・所在地・管理者名等

様式1(その1)

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	34° 58' 18.00"	
				経度	136° 38' 02.00"	
蒲の川橋側道橋 (フリガナ)(ガマノカワバシソグドウキョウ)	高浜昌栄線	三重県四日市市新浜町				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
三重県四日市市	2018.11.2	河川	有	一般道	その他	

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検者 (株)三重新成コンサルタント

点検責任者

点検時に記録				措置後に記録		
部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に 記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	Ⅲ	腐食	写真1、2、3(主桁)		
	横桁					
	床版	Ⅱ	鉄筋露出	写真4、5、6(主桁)		
下部構造	Ⅰ					
支承部	Ⅰ					
その他	Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分) Ⅲ	(所見等) 全体的に主桁が腐食し、欠損及び板厚減少が見られる。また一部床版も鉄筋露出しているため早期に補修・補強を行う必要がある。	(再判定区分)	(再判定実施年月日)

全景写真(起点側、終点側を記載すること)


架設年次	橋長	幅員	終点側	起点側
1963年	6m	3.40m		
				

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載し

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

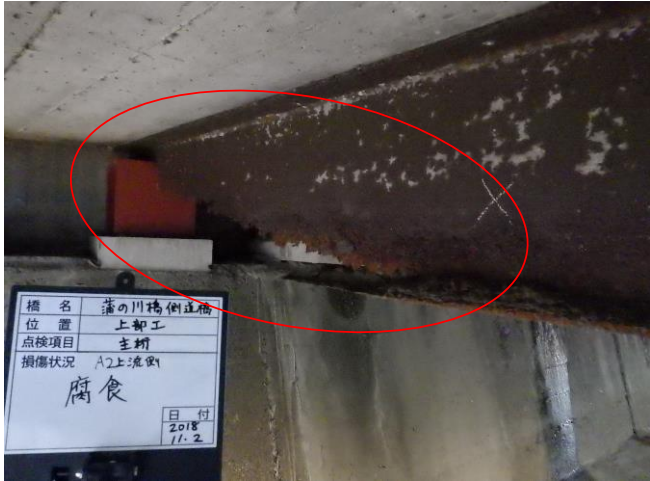上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】	上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】
写真1  主桁:腐食	写真2  主桁:腐食
上部構造(主桁)【判定区分：Ⅲ】	上部構造(床版)【判定区分：Ⅱ】
写真3  主桁:腐食	写真4  主桁:鉄筋露出

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載し

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。


上部構造(主桁)【判定区分: Ⅱ】	上部構造(主桁)【判定区分: Ⅱ】
写真5  主桁:鉄筋露出	写真6  主桁:鉄筋露出
【判定区分: 】	【判定区分: 】

橋梁基本

管理者		四日市市		道路種別		一級市町村道		路線番号		23100		路線名		高浜昌栄線		整理番号			内番号						
基本諸元	(フリガナ)		(ガマノワハシドウキョウ)				橋 梁 番 号		2329		市 町 名	四日市市				大 字 小 字 名		新浜町							
	橋 梁 名		蒲の川橋側道橋				分 割 番 号		0																
	国 整 理 番 号						架 設 年 次		1963年		耐 荷 荷 重						上 り ・ 下 り 線		上 下 線						
	上 部 工 構 造 形 式		I桁				橋 長 (m)		6.4		橋 格		-				代 替 路 の 有 無		有						
	上 部 工 使 用 材 料		RC橋				最 大 支 間 長 (m)		5.9		設 計 活 荷 重		-				自 専 道 一 般 道		一 般 道						
	上 部 工 床 版 材 料		-				総 径 間 数		1								占 用 物 件 (名 称)								
	下 部 工 基 礎		-				適 用 示 方 書		-								通 行 規 制		無 し						
	緊急輸送道路指定		指定無し				起 点 側 の 緯 度		34° 58′ 18.00″		起 点 側 の 経 度		136° 38′ 02.00″				道路橋下条件	緊急輸送道路		-					
	幅 員 (m)	全 幅 員	3.90		地覆幅 左		歩道幅 左		車道幅 左		車道幅 右		歩道幅 右		地覆幅 右			中央帯他		鉄道		-			
		有効幅員	3.40		0.50		1.70		0.00		0.00		1.70		0.00			0.00		その他					
備 考																									

概略側面図・断面図・平面図

蒲の川側道橋 一般図

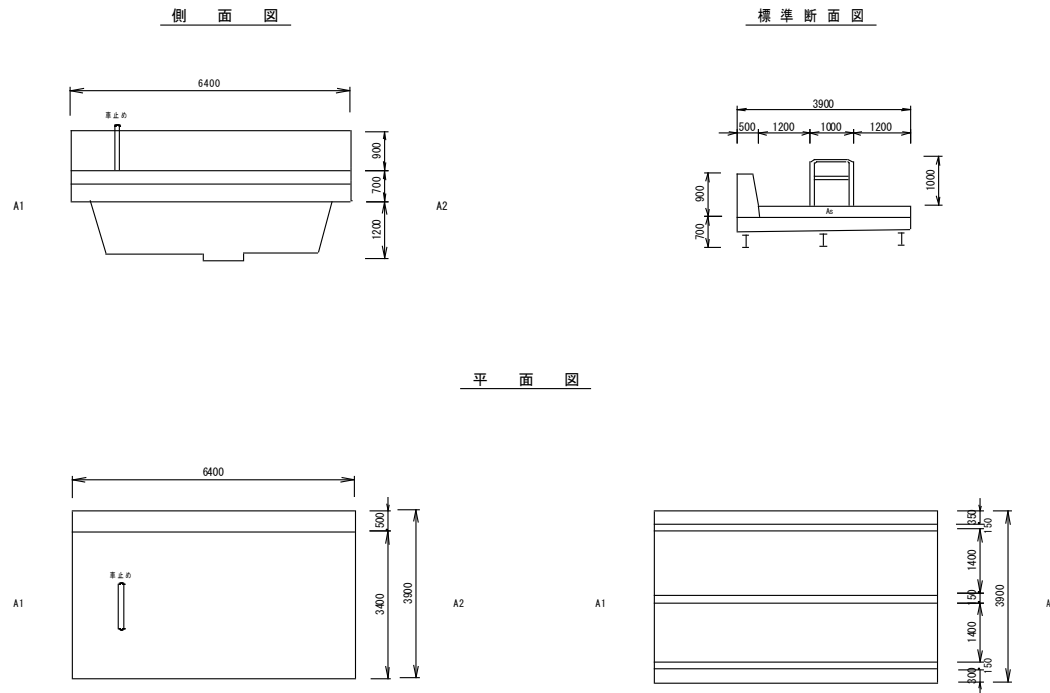

全景写真1



全景写真2




点検調書（1/1）			点検区分	定期・緊急	前回点検日		径間番号	1	上部工構造形式	鋼I桁橋		
			点検方法	目視・調査	点検種別	直営・委託・その他	支間長（m）	5.9	下部工構造形式			
橋梁名	蒲の川橋側道橋		橋梁番号	2329	市町名	四日市市			路線番号	23100		
			分割番号	0	道路種別	一級市町村道			路線名	高浜昌栄線		
点検日	2018/11/2		点検会社名	(株)三重新成コンサルタント		点検者名			市町名	四日市市新浜町		
部材（部位）		前回点検の評価			代表的な損傷状況・位置などの概要				損傷程度 （最悪値）	健全性 （4段階）	写真 番号	
		点検区分	損傷程度 （最悪値）	健全性 （4段階）	写真 番号	点検区分	記 事					
橋面工	路面					定期	損傷なし			OK	I	1
	伸縮装置					—	—			部材無し	—	
	高欄 等					定期	損傷なし			OK	I	2
	排水施設					—	—			部材無し	—	
	その他付属物					定期	損傷なし			OK	I	3
上部工	主桁					定期	腐食			A	Ⅲ	4, 5, 6
	横桁・縦桁					—	—			部材無し	—	
	床版					定期	鉄筋露出 L=1.0m W=0.2m 3箇所 L=1.1m W=0.2m			B2	Ⅱ	7, 8, 9
下部工	下部工躯体					定期	損傷なし			OK	I	10, 11
	基礎					定期	損傷なし			OK	I	
支 承	本体					定期	損傷なし			OK	I	12, 13
	アンカーボルト					定期	確認不可			OK	I	
	落橋防止システム					—	—			部材無し	—	
	モルタル					定期	損傷なし			OK	I	
その他 部 位 （部材）	点検施設			—		—	—			部材無し	—	
	遮音施設			—		—	—			部材無し	—	
	照明施設			—		—	—			部材無し	—	
	添架物			—		—	—			部材無し	—	
全体 損傷 概要							健全性	状 態				
							I	構造物の機能に支障が生じていない状態				
							Ⅱ	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態				
							Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早期に措置を講ずべき状態				
							Ⅳ	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態				
備 考												

損傷写真集（1/4）

橋 梁 名	蒲の川橋側道橋	橋梁番号	2329	市 町 名	四日市市	路線番号	23100
		分割番号	0	道 路 種 別	一級市町村道	路 線 名	高浜昌栄線
点 検 日	2018/11/2	点 検 会 社 名	(株)三重新成コンサルタント	点 検 者 名		市 町 名	四日市市新浜町

	写真番号	1
	径間番号	1
	点検項目	01
	橋面 路面	
	損傷状況	

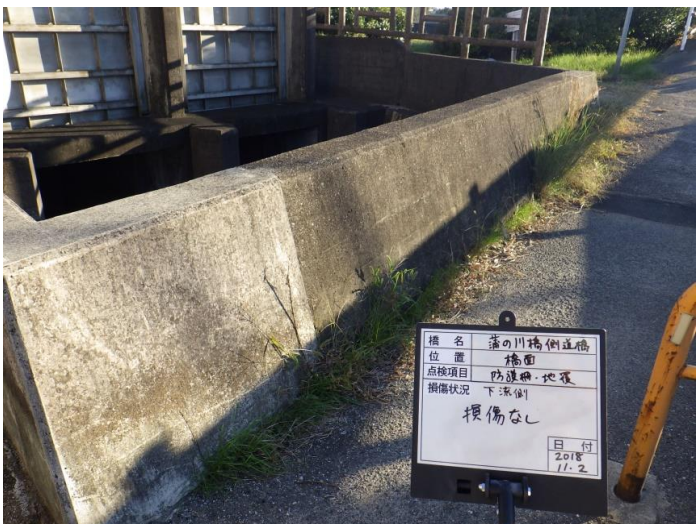	写真番号	2
	径間番号	1
	点検項目	07
	橋面 防護柵・地覆	
	損傷状況	

	写真番号	3
	径間番号	1
	点検項目	09
	橋面 その他付属物	
	損傷状況	


	写真番号	4
	径間番号	1
	点検項目	10
	上部工 鋼 主桁	
	損傷状況	


	写真番号	5
	径間番号	1
	点検項目	09
	橋面 その他付属物	
	損傷状況	

	写真番号	6
	径間番号	1
	点検項目	10
	上部工 鋼 主桁	
	損傷状況	

損傷写真集 (2/4)

橋 梁 名	蒲の川橋側道橋	橋梁番号	2329	市 町 名	四日市市	路線番号	23100
		分割番号	0	道 路 種 別	一級市町村道	路 線 名	高浜昌栄線
点 検 日	2018/11/2	点 検 会 社 名	(株)三重新成コンサルタント	点 検 者 名		市 町 名	四日市市新浜町

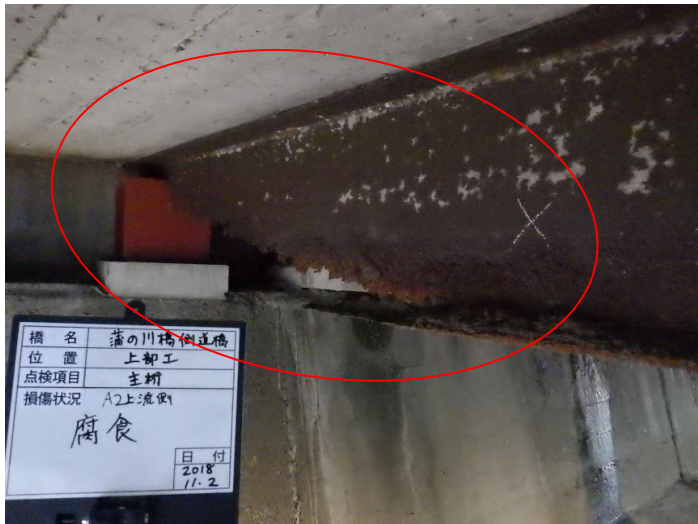	写真番号	5		写真番号	6
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	10		点検項目	10
	上部工 鋼 主桁			上部工 鋼 主桁	
	損傷状況			損傷状況	
	腐食			腐食	
	損傷程度	A		損傷程度	A
	備考			備考	
	A2上流側 腐食			A2下流側 腐食	

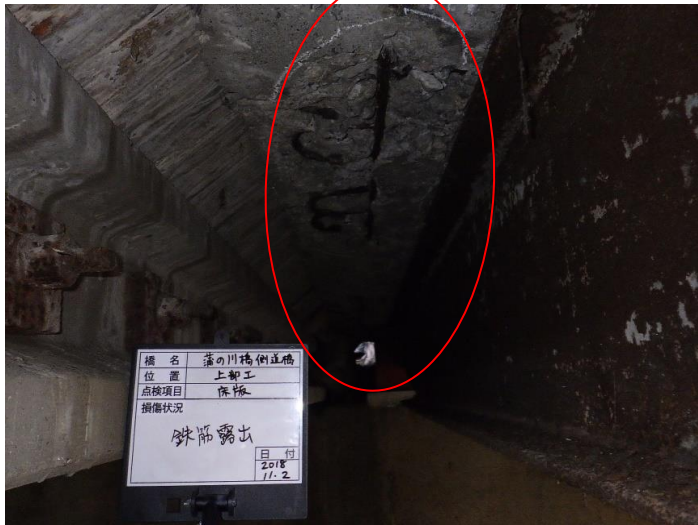	写真番号	7		写真番号	8
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	32		点検項目	32
	上部工 コンクリート 床版			上部工 コンクリート 床版	
	損傷状況			損傷状況	
	剥離・鉄筋露出			剥離・鉄筋露出	
	損傷程度	B2		損傷程度	B2
	備考			備考	
	A1上流側 鉄筋露出 L=1.0m W=0.2m			A2上流側 鉄筋露出 L=1.1m W=0.2m	

損傷写真集（3/4）

橋 梁 名	蒲の川橋側道橋		橋梁番号	2329	市 町 名	四日市市	路線番号	23100
			分割番号	0	道 路 種 別	一級市町村道	路 線 名	高浜昌栄線
点 検 日	2018/11/2	点 検 会 社 名	(株)三重新成コンサルタント		点 検 者 名		市 町 名	四日市市新浜町

	写真番号	9		写真番号	10
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	32		点検項目	42
	上部工 コンクリート 床版			下部工 コンクリート 橋台躯体・橋脚躯体	
	損傷状況			損傷状況	
	剥離・鉄筋露出			ひび割れ	
	損傷程度	B2		損傷程度	OK
備考		備考			
A2下流側 鉄筋露出 L=1.0m W=0.2m		A1橋台 損傷なし			

	写真番号	11		写真番号	12
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	42		点検項目	48
	下部工 コンクリート 橋台躯体・橋脚躯体			その他 支承 本体	
	損傷状況			損傷状況	
	ひび割れ			支承の機能障害	
	損傷程度	OK		損傷程度	OK
備考		備考			
A2橋台 損傷なし		A1橋台側 損傷なし			

損傷写真集（4/4）

橋 梁 名	蒲の川橋側道橋	橋梁番号	2329	市 町 名	四日市市	路線番号	23100
		分割番号	0	道 路 種 別	一級市町村道	路 線 名	高浜昌栄線
点 検 日	2018/11/2	点 検 会 社 名	(株)三重新成コンサルタント	点 検 者 名		市 町 名	四日市市新浜町


	写真番号	13		写真番号	
	径間番号	1		径間番号	
	点検項目	48		点検項目	
	その他 支承 本体				
	損傷状況			損傷状況	
	支承の機能障害				
	損傷程度	OK		損傷程度	
	備考				
A2橋台側 損傷なし					

	写真番号			写真番号	
	径間番号			径間番号	
	点検項目			点検項目	
	損傷状況			損傷状況	
	損傷程度			損傷程度	
	備考			備考	

損傷スケッチ図（1/1）

橋梁名	蒲の川橋側道橋	橋梁番号	2329	市町名	四日市市	路線番号	23100
		分割番号	0	道路種別	一級市町村道	路線名	高浜昌栄線
点検日	2018/11/2	点検会社名	(株)三重新成コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市新浜町

蒲の川側道橋 損傷図

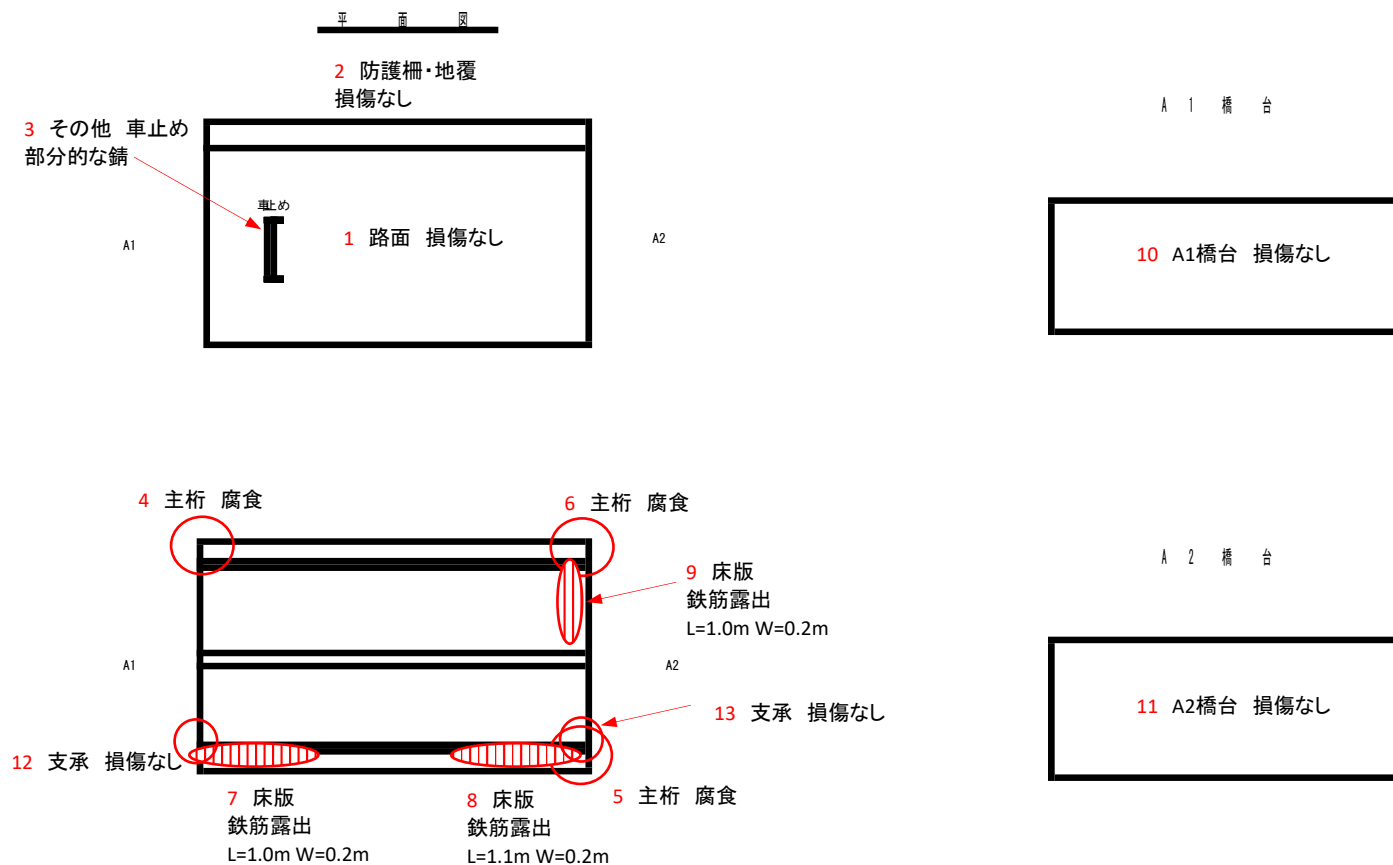

損傷の種類	表示	損傷の種類	表示	損傷の種類	表示
ひび割れ		遊離石灰		うき	
剥離		漏水			
鉄筋露出		その他			

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	34° 56′ 38.30″		
				経度	136° 30′ 55.56″		
神明橋-2 (フリガナ)シンメイバシ	堂ヶ山和無田線	三重県四日市市トウガヤマチョウアサトウサン710					
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
三重県四日市市	2018.10.27	河川	有	一般道	その他	無し	


部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)				点検者	株式会社見取コンサルタント	点検責任者	
点検時に記録				措置後に記録			
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	Ⅲ	ひびわれ、遊離石灰、錆汁	写真1(主桁)			
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅱ	遊離石灰、錆汁	写真2(床版)			
下部構造		Ⅱ	遊離石灰	写真3(橋脚)			
支承部		Ⅰ					
その他		Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)			
点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分) Ⅲ	(所見等) 主桁にひびわれ、遊離石灰、錆汁が、床版に遊離石灰、錆汁が見られる。橋脚に遊離石灰が見られる。状況に応じて補修が必要。	(再判定区分)	(再判定実施年月日)

全景写真(起点側、終点側を記載すること)		
架設年次	橋長	幅員
1994年	40m	6.30m
下流側 起点側終点側 上流側		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。



状況写真(損傷状況)
 ○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。
 ○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

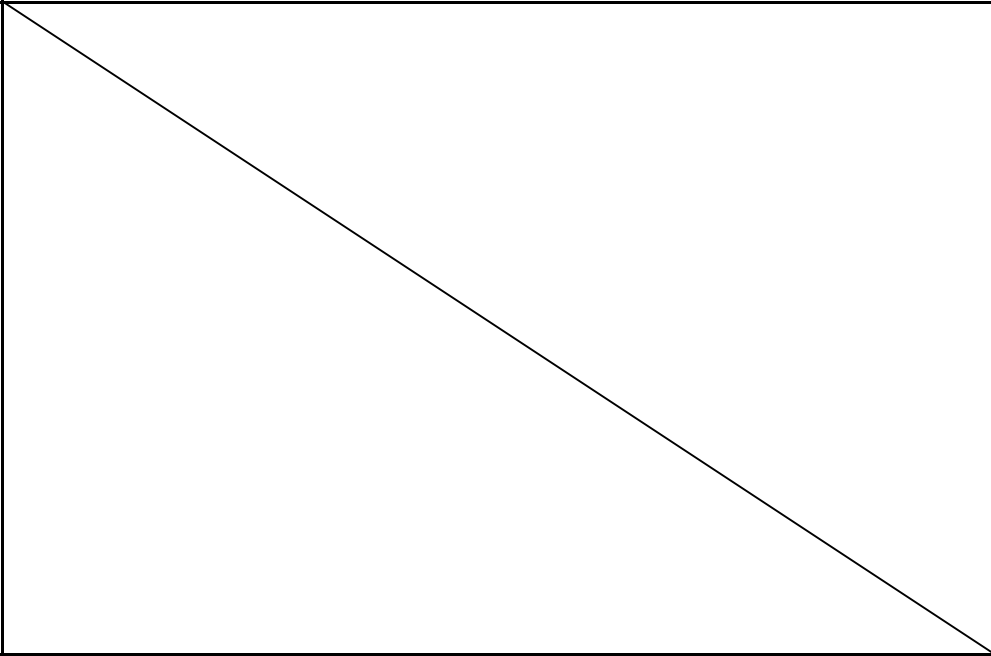上部工(主桁)【判定区分: Ⅲ】	上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】
写真1  ひびわれ、遊離石灰、錆汁 主桁(2径間)	写真2  遊離石灰、錆汁 床版(2径間)
下部構造【判定区分: Ⅱ】	【判定区分: 】
写真3  遊離石灰 床版(1径間)	

橋梁基本

管理者		四日市市		道路種別		その他市町村道			路線番号		10060		路線名		堂ヶ山和無田線			整理番号			内番号						
基本諸元	(フリガナ)		神明橋-2				橋梁番号		1021		市町名		四日市市			大字小字名		トウガヤマチョウアサトウザン710									
	橋梁名						分割番号		0																		
	国整理番号		22407761				架設年次		1994年		耐荷荷重					上り・下り線		上下線									
	上部工構造形式		床版橋				橋長(m)		40		橋格		-			代替路の有無		有									
	上部工使用材料		RC橋				最大支間長(m)				設計活荷重		-			自専道一般道		一般道									
	上部工床版材料		その他				総径間数		2							占用物件(名称)		不明管									
	下部工基礎		直接基礎				適用示方書		-							通行規制		無し									
	緊急輸送道路指定		指定無し				起点側の緯度		34° 56' 38.30"		起点側の経度		136° 30' 55.56"			道路橋下条件		緊急輸送道路									
	幅員(m)		全幅員		7.30		地覆幅左		歩道幅左		車道幅左		車道幅右		歩道幅右		地覆幅右		中央帯他		鉄道		-				
			有効幅員		6.30		0.60		1.50		2.40		2.40				0.40				その他						
備考																											

概略側面図・断面図・平面図

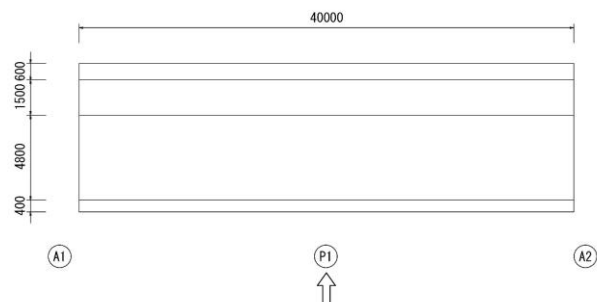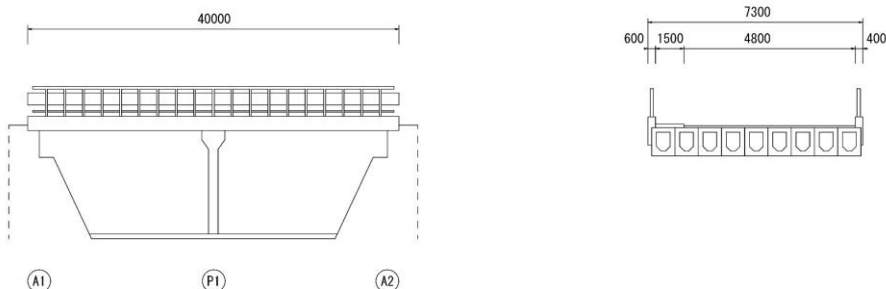

全景写真1



全景写真2



点検調書（1 / 1）		点検区分	定期・緊急		前回点検日	2013/11/7		径間番号	1		上部工構造形式	床版橋			
		点検方法	目視・調査		点検種別	直営・委託・その他		支間長 (m)			下部工構造形式				
橋梁名	神明橋-2	橋梁番号	1021		市町名	四日市市				路線番号	10060				
		分割番号	0		道路種別	その他市町村道				路線名	堂ヶ山和無田線				
点検日	2018/10/27		点検会社名	株式会社見取コンサルタント		点検者名					市町名	四日市市トウカヤマチョウサツドウザン7			
部材（部位）		前回点検の評価				代表的な損傷状況・位置などの概要						損傷程度 (最悪値)	健全性 (4段階)	写真 番号	
		点検区分	損傷程度 (最悪値)	健全性 (4段階)	写真 番号	点検区分	記 事								
橋面工	路面	近接	OK	I		近接	舗装の異常が見られる。						B1	I	1
	伸縮装置	近接	B	II		近接	A1伸縮装置に漏水が見られる。						B1	I	2
	高欄 等	近接	B	II		近接	高欄に腐食が、地覆に遊離石灰が見られる。						B1	I	3, 4, 5
	排水施設	近接	OK	I		近接	排水ますに土砂詰りが見られる。						OK	I	6
	その他付属物	近接	OK	I		近接							OK	I	
上部工	主桁	近接	B	II		近接							OK	I	
	横桁・縦桁	近接	OK	I		近接							OK	I	
	床版	近接	OK	I		近接							OK	I	
下部工	下部工躯体	近接	B	II		近接	A1橋台にひびわれが、P1橋脚に遊離石灰が見られる。						B2	I	7, 8
	基礎	近接	OK	I		近接							OK	I	
支 承	本体	近接	OK	I		近接							OK	I	
	アンカーボルト	近接				近接									
	落橋防止システム	近接				近接									
	モルタル	近接	OK	I		近接							OK	I	
その他 部位 (部材)	点検施設			—		—							—	—	
	遮音施設			—		—							—	—	
	照明施設			—		—							—	—	
	添架物			—		—							—	—	
全体 損傷 概要	路面に舗装の異常が見られる。 A1伸縮装置に漏水が見られる。 高欄に腐食が、地覆に遊離石灰が見られる。 排水ますに土砂詰りが見られる。 A1橋台にひびわれが、P1橋脚に遊離石灰が見られる。							健全性	状 態						
								I	構造物の機能に支障が生じていない状態						
								II	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態						
								III	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早期に措置を講ずべき状態						
								IV	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態						
備 考															

損傷写真集（1/3）

橋 梁 名	神明橋-2		橋梁番号	1021	市 町 名	四日市市	路線番号	10060
			分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	堂ヶ山和無田線
点 検 日	2018/10/27	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント		点 検 者 名	市 町 名 四日市市トウカヤマチヨウサトウサシ710		

	写真番号	1
	径間番号	1
	点検項目	2
	橋面 路面	
	損傷状況	
舗装の異常		
損傷程度	B1	
備考		
3m×1m		


	写真番号	2
	径間番号	1
	点検項目	6
	橋面 伸縮装置	
	損傷状況	
漏水		
損傷程度	B1	
備考		
A1側		

	写真番号	3
	径間番号	1
	点検項目	7
	橋面 高欄	
	損傷状況	
腐食		
損傷程度	B1	
備考		
上・下流側		

	写真番号	4
	径間番号	1
	点検項目	7
	橋面 地覆	
	損傷状況	
ひびわれ		
損傷程度	B1	
備考		

損傷写真集 (2/3)

橋 梁 名	神明橋-2		橋梁番号	1021	市 町 名	四日市市	路線番号	10060
			分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	堂ヶ山和無田線
点 検 日	2018/10/27	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント		点 検 者 名		市 町 名	四日市市トウカヤマチヨウアサトウサシン710

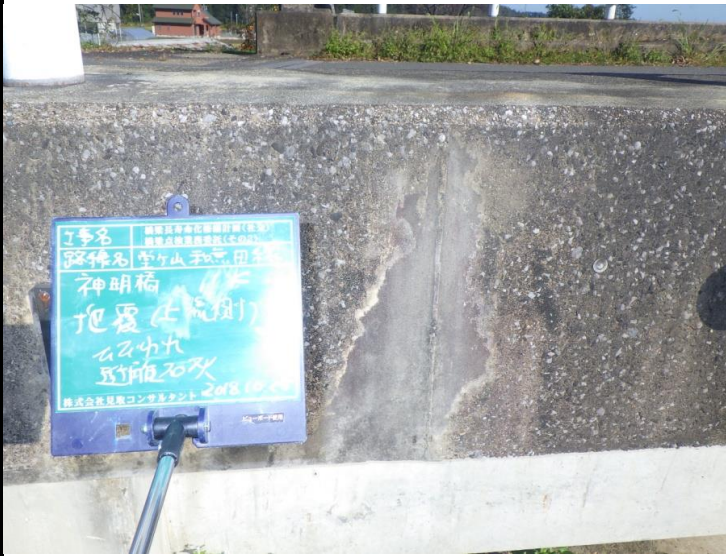	写真番号	5		写真番号	6
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	7		点検項目	8
	橋面 地覆			橋面 排水ます	
	損傷状況			損傷状況	
ひびわれ 遊離石灰			土砂詰り		
損傷程度	B1		損傷程度	OK	
備考			備考		
上・下流側					

	写真番号	7		写真番号	8
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	42		点検項目	44
	下部工 橋台躯体			下部工 橋脚躯体	
	損傷状況			損傷状況	
ひびわれ			遊離石灰		
損傷程度	B2		損傷程度	B1	
備考			備考		
A1橋台 W=0.3mm, L=0.8m			0.3m×0.8m		


損傷写真集（3/3）

橋 梁 名	神明橋-2		橋梁番号	1021	市 町 名	四日市市	路線番号	10060		
			分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	堂ヶ山和無田線		
点 検 日	2018/10/27	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント		点 検 者 名				市 町 名	四日市市トカヤマチヨウアサトウサシン710
			写真番号	9						
			径間番号	1						
			点検項目	53						
			下部工 橋台背後							
			損傷状況							
			路面の凹凸							
			損傷程度	B1						
備考										
			凹凸50mm							
			写真番号							
			径間番号							
			点検項目							
			損傷状況							
			損傷程度							
備考										

損傷スケッチ図（1/1）

橋梁名	神明橋-2	橋梁番号	1021	市町名	四日市市	路線番号	10060
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	堂ヶ山和無田線
点検日	2018/10/27	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市トウカヤマチョウアサトウサシ

1径間

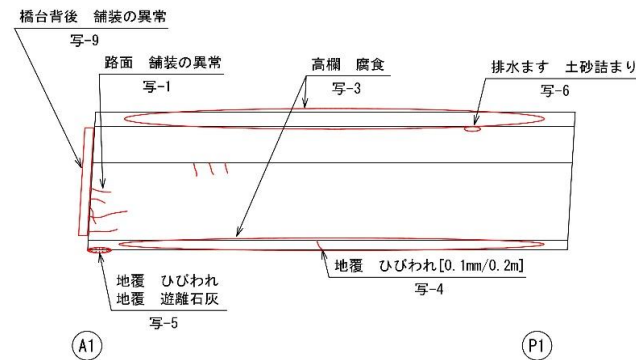


A1

P1



上流

下流



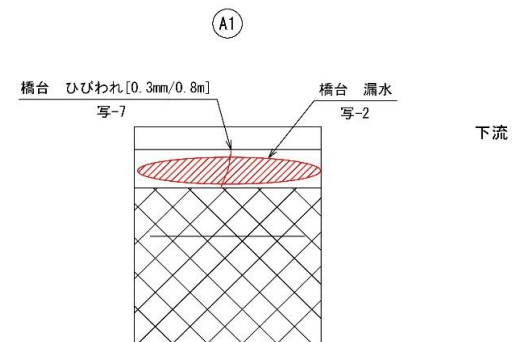


P1

損傷の種類	表示	損傷の種類	表示	損傷の種類	表示
ひび割れ		遊離石灰		うき	
剥離		漏水			
鉄筋露出		その他			

点検調書（1 / 1）		点検区分	定期・緊急		前回点検日	2013/11/7		径間番号	2		上部工構造形式	床版橋			
		点検方法	目視・調査		点検種別	直営・委託・その他		支間長 (m)	20.2		下部工構造形式				
橋梁名	神明橋-2		橋梁番号	1021		市町名	四日市市				路線番号	10060			
			分割番号	0		道路種別	その他市町村道				路線名	堂ヶ山和無田線			
点検日	2018/10/27		点検会社名	株式会社見取コンサルタント			点検者名					市町名	四日市市トウカヤマチョウサトウサシ7		
部材（部位）		前回点検の評価				代表的な損傷状況・位置などの概要						損傷程度 (最悪値)	健全性 (4段階)	写真 番号	
		点検区分	損傷程度 (最悪値)	健全性 (4段階)	写真 番号	点検区分	記 事								
橋面工	路面	近接	OK	I		近接	舗装の異常が見られる。						B1	I	10
	伸縮装置	近接	B	II		近接	A2橋台に漏水が見られる。						B1	I	11
	高欄 等	近接	B	II		近接	高欄に腐食が、地覆にひびわれが見られる。						B1	I	12, 13
	排水施設	近接	OK	I		近接	排水ますに土砂詰りが見られる。						OK	I	14
	その他付属物	近接	OK	I		近接							OK	I	
上部工	主桁	近接	OK	I		近接	ひびわれ、遊離石灰、錆汁が見られる。						B2	III	15
	横桁・縦桁	近接	OK	I		近接							OK	I	
	床版	近接	B	II		近接	遊離石灰、錆汁が見られる。						B1	II	16
下部工	下部工躯体	近接	B	II		近接	P1橋脚に遊離石灰が見られる。						B1	II	17
	基礎	近接	OK	I		近接							OK	I	
支 承	本体	近接	OK	I		近接							OK	I	
	アンカーボルト	近接				近接									
	落橋防止システム	近接				近接									
	モルタル	近接	OK	I		近接							OK	I	
その他 部位 (部材)	点検施設			—		—							—	—	
	遮音施設			—		—							—	—	
	照明施設			—		—							—	—	
	添架物			—		—							—	—	
全体 損傷 概要	路面に舗装の異常が見られる。 A2橋台に漏水が見られる。 高欄に腐食が、地覆にひびわれが見られる。 排水ますに土砂詰りが見られる。 主桁にひびわれ、遊離石灰、錆汁が見られる。 床版に遊離石灰、錆汁が見られる。 P1橋脚に遊離石灰が見られる。							健全性	状 態						
								I	構造物の機能に支障が生じていない状態						
								II	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態						
								III	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早期に措置を講ずべき状態						
								IV	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態						
備 考															

損傷写真集（1/2）

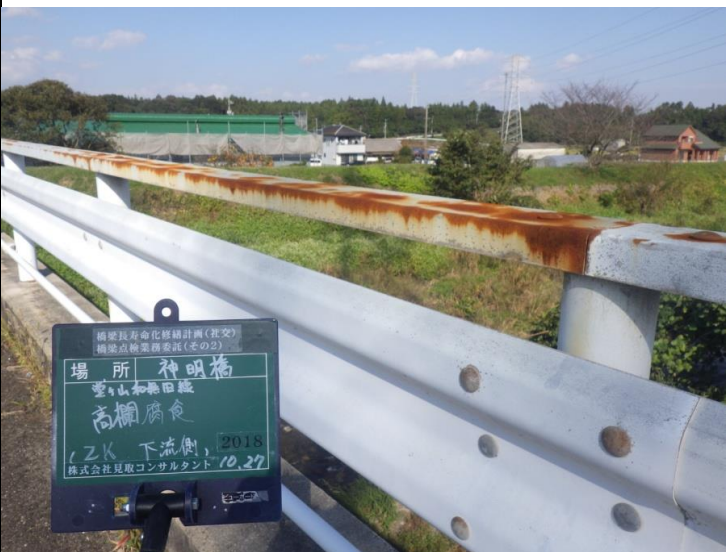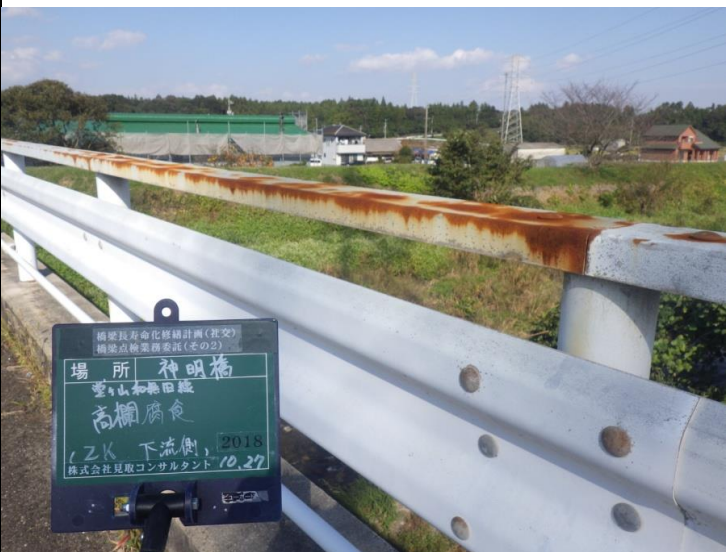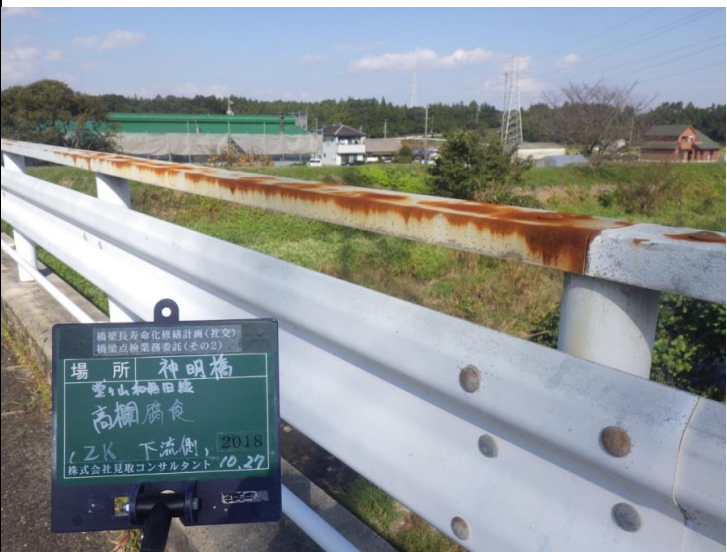橋梁名	神明橋-2	橋梁番号	1021	市町名	四日市市	路線番号	10060
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	堂ヶ山和無田線
点検日	2018/10/27	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市トウカヤマチヨウザンドクサン710
		写真番号	10			写真番号	11
		径間番号	2			径間番号	2
		点検項目	2			点検項目	6
		橋面路面				橋面伸縮装置	
		損傷状況				損傷状況	
		舗装の異常				漏水	
		損傷程度	B1			損傷程度	B1
		備考				備考	
		4m×1m				A2側	
		写真番号	12			写真番号	13
		径間番号	2			径間番号	2
		点検項目	7			点検項目	7
		橋面高欄				橋面地覆	
		損傷状況				損傷状況	
		腐食				ひびわれ	
		損傷程度	B1			損傷程度	B1
		備考				備考	
		上・下流側					
		写真番号	12			写真番号	13
		径間番号	2			径間番号	2
		点検項目	7			点検項目	7
		橋面高欄				橋面地覆	
		損傷状況				損傷状況	
		腐食				ひびわれ	
		損傷程度	B1			損傷程度	B1
		備考				備考	
		上・下流側					


損傷写真集 (2/2)

橋梁名	神明橋-2	橋梁番号	1021	市町名	四日市市	路線番号	10060
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	堂ヶ山和無田線
点検日	2018/10/27	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市トウカヤマツウザントウザン710
				写真番号	14		
				径間番号	2		
				点検項目	8		
				橋面排水ます			
				損傷状況			
				土砂詰り		上部工主桁	
				損傷程度	OK	損傷状況	
				備考		ひびわれ 遊離石灰 錆汁	
				2箇所		損傷程度	B2
						備考	
						W=0.25mm, L=1.1m	
				写真番号	16		
				径間番号	2		
				点検項目	36		
				上部工床版			
				損傷状況			
				遊離石灰、錆汁		下部工橋脚躯体	
				損傷程度	B1	損傷状況	
				備考		遊離石灰	
						損傷程度	B1
						備考	
						P1橋脚 0.6m×0.8m	


損傷スケッチ図（1/1）

橋梁名	神明橋-2	橋梁番号	1021	市町名	四日市市	路線番号	10060
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	堂ヶ山和無田線
点検日	2018/10/27	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市トウカヤマチョウアサトウサシ


2径間

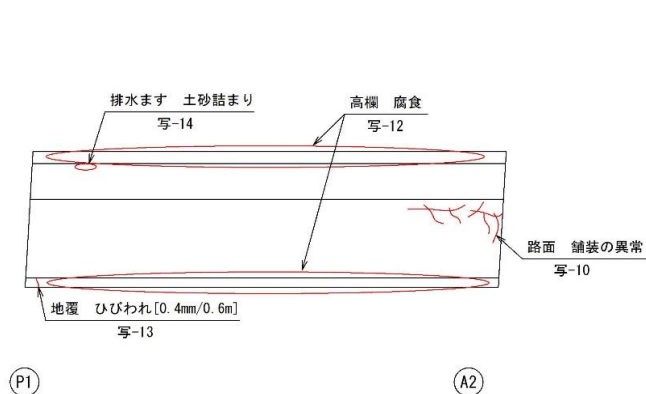


上流

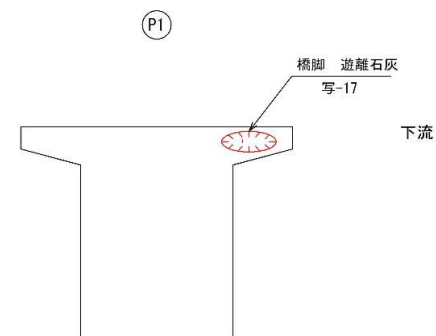

下流

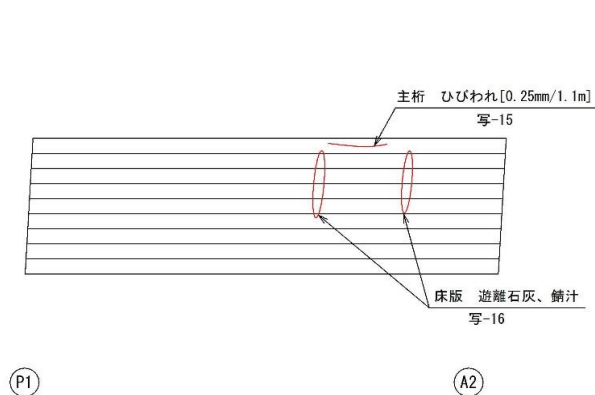

下流

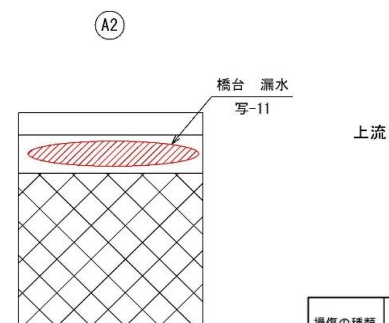

上流

損傷の種類	表示	損傷の種類	表示	損傷の種類	表示
ひび割れ		遊離石灰		うき	
剥離		漏水			
鉄筋露出		その他			

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	34° 57′ 32.94″	
				経度	136° 36′ 10.17″	
新鹿化歩道橋 (フリガナ)シンカバケホドウキョウ	久保田石塚線	三重県四日市市イヅツカチヨウ 1885				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
三重県四日市市	2018.11.3	河川	有	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)				点検者	(株)見取コンサルタント	点検責任者	
点検時に記録				措置後に記録			
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅲ	腐食	写真1(床版)			
下部構造		Ⅰ					
支承部		Ⅱ	腐食	写真2(アンカーボルト)			
その他		Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)				措置後に記録	
点検時に記録					
(判定区分)	(所見等)	床版、アンカーボルトに腐食が見られる。		(再判定区分)	(再判定実施年月日)
Ⅲ	早急な補修が必要。				

全景写真(起点側、終点側を記載すること)						
架設年次	橋長	幅員				
1968年	24m	1.50m				
			下流側			
			起点側		終点側	
			上流側			

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。


状況写真(損傷状況)
 ○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載。
 ○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版)【判定区分: Ⅲ】	支承部【判定区分: Ⅱ】
写真1  腐食 床版	写真2  腐食 アンカーボルト
【判定区分: 】	【判定区分: 】

橋梁基本

管理者		四日市市		道路種別		その他市町村道		路線番号		5022	路線名		久保田石塚線		整理番号			内番号		
基本諸元	(フリガナ)		シカバケトウキョウ				橋梁番号		509		市町名	四日市市		大字小字名		イヅカチヨウ 1885				
	橋梁名		新鹿化歩道橋				分割番号		0											
	国整理番号		22407744				架設年次		1968年		耐荷荷重				上り・下り線		上下線			
	上部工構造形式		I桁				橋長(m)		23.8		橋格		-		代替路の有無		有			
	上部工使用材料		鋼橋				最大支間長(m)		1.9		設計活荷重		-		自専道一般道		一般道			
	上部工床版材料		コンクリート系				総径間数		1						占用物件(名称)		無し			
	下部工基礎		直接基礎				適用示方書		-						通行規制		無し			
	緊急輸送道路指定		指定無し				起点側の緯度		34° 57′ 32.94″		起点側の経度		136° 36′ 10.17″		道路橋下条件	緊急輸送道路				
	幅員(m)	全幅員	1.90	地覆幅左	歩道幅左	車道幅左	車道幅右	歩道幅右	地覆幅右	中央帯他	鉄道		-							
		有効幅員	1.50	0.20		0.75	0.75		0.20		その他									
備考																				

概略側面図・断面図・平面図

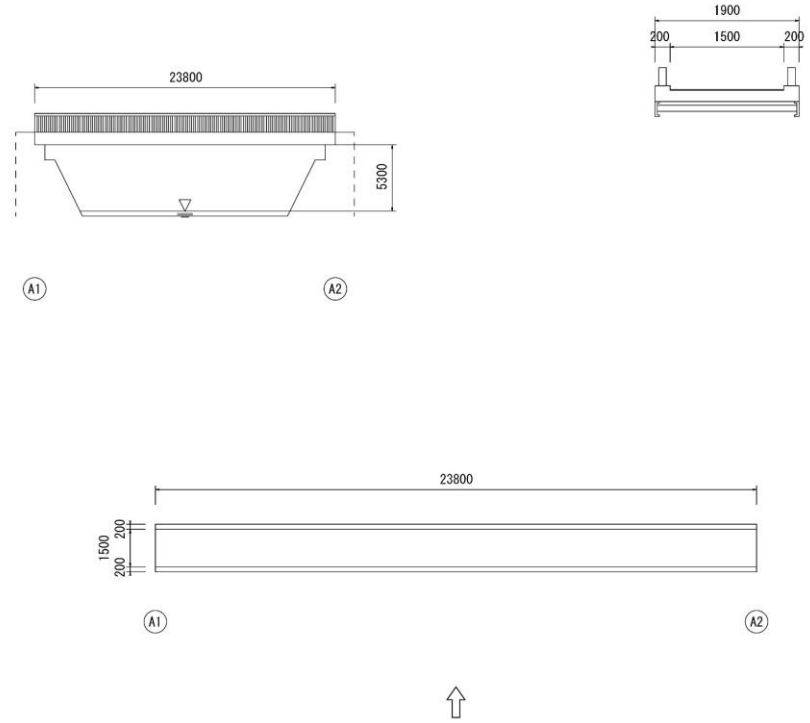

全景写真1



全景写真2



点検調書（1 / 1）		点検区分	定期・緊急		前回点検日	2010/1/20		径間番号	1		上部工構造形式	I桁			
		点検方法	目視・調査		点検種別	直営・委託・その他		支間長 (m)	1.9		下部工構造形式				
橋梁名		新鹿化歩道橋		橋梁番号	509		市町名	四日市市			路線番号 5022				
				分割番号	0		道路種別	その他市町村道			路線名 久保田石塚線				
点検日		2018/11/3		点検会社名	株式会社見取コンサルタント			点検者名				市町名	四日市市ツヅギカヨ 1885		
部材（部位）		前回点検の評価				代表的な損傷状況・位置などの概要						損傷程度 (最悪値)	健全性 (4段階)	写真 番号	
		点検区分	損傷程度 (最悪値)	健全性 (4段階)	写真 番号	点検区分	記 事								
橋面工	路面	近接	OK			近接	路面の凹凸、舗装の異常が見られる。						B1	I	1, 2, 3
	伸縮装置	近接	OK			近接	A1伸縮装置に腐食、A2伸縮装置に腐食、漏水が見られる。						B1	I	4, 5, 6
	高欄 等	近接	B			近接	高欄、地覆に腐食が見られる。						B1	I	7～10
	排水施設	近接	OK			近接	排水管に腐食が見られる。						B1	I	11
	その他付属物					—							—	—	
上部工	主桁	近接	B			近接	腐食が見られる。						B1	I	12, 13
	横桁・縦桁	近接	B			近接	腐食が見られる。						B1	I	14
	床版	近接	B			近接	局所的に腐食が進行し板厚減少・断面欠損が生じている。						B2	Ⅲ	15, 16
下部工	下部工躯体	近接	B			近接	A1橋台にひびわれ・遊離石灰が見られる。						B2	I	17
	基礎	近接	OK			近接							OK	I	
支 承	本体	近接	OK			近接							OK	I	
	アンカーボルト	近接	B			近接	A1アンカーボルトに腐食、A2アンカーボルトに腐食、ゆるみ・脱落が見られる。						B1	Ⅱ	18, 19, 20
	落橋防止システム					—							—	—	
	モルタル	近接	OK			近接	A1沓座モルタルにひびわれが見られる。						B1	I	21
その他 部位 (部材)	点検施設			—		—							—	—	
	遮音施設			—		—							—	—	
	照明施設			—		—							—	—	
	添架物			—		—							—	—	
全体 損傷 概要	路面に路面の凹凸、舗装の異常が見られる。 A1伸縮装置に腐食、A2伸縮装置に腐食、漏水が見られる。 高欄、地覆に腐食が見られる。 排水管に腐食が見られる。 主桁に腐食が見られる。 横桁に腐食が見られる。 床版に腐食が見られる。 A1橋台にひびわれ・遊離石灰が見られる。 A1アンカーボルトに腐食、A2アンカーボルトに腐食、ゆるみ・脱落が見られる。 A1沓座モルタルにひびわれが見られる。							健全性	状 態						
								I	構造物の機能に支障が生じていない状態						
								Ⅱ	構造物の機能に支障が生じていないが、 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態						
								Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 早期に措置を講ずべき状態						
								Ⅳ	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態						
備 考															

損傷写真集（1/6）

橋 梁 名	新鹿化歩道橋	橋梁番号	509	市 町 名	四日市市	路線番号	5022
		分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	久保田石塚線
点 検 日	2018/11/3	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント	点 検 者 名		市 町 名	四日市市イヅナカヲ 1885
		写真番号	1			写真番号	2
		径間番号	1			径間番号	1
		点検項目	1			点検項目	1
		橋面 路面				橋面 路面	
		損傷状況				損傷状況	
		路面の凹凸				路面の凹凸	
		損傷程度	B1			損傷程度	B1
		備考				備考	
		凹凸25mm				凹凸25mm	
		写真番号	3			写真番号	4
		径間番号	1			径間番号	1
		点検項目	2			点検項目	5
		橋面 路面				橋面 伸縮装置	
		損傷状況				損傷状況	
		舗装の異常				腐食	
		損傷程度	B1			損傷程度	B1
		備考				備考	
		路面全体				A1側	

損傷写真集（2/6）

橋梁名	新鹿化歩道橋	橋梁番号	509	市町名	四日市市	路線番号	5022
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	久保田石塚線
点検日	2018/11/3	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市イヅナカヲ 1885
		写真番号	5			写真番号	6
		径間番号	1			径間番号	1
		点検項目	5			点検項目	6
		橋面伸縮装置				橋面伸縮装置	
		損傷状況				損傷状況	
		腐食				漏水	
		損傷程度	B1			損傷程度	B1
		備考				備考	
		A2側				A2側	
		写真番号	7			写真番号	8
		径間番号	1			径間番号	1
		点検項目	7			点検項目	7
		橋面高欄				橋面高欄	
		損傷状況				損傷状況	
		腐食				腐食	
		損傷程度	OK			損傷程度	OK
		備考				備考	
		下流側				上流側	

損傷写真集（3/6）

橋梁名	新鹿化歩道橋	橋梁番号	509	市町名	四日市市	路線番号	5022
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	久保田石塚線
点検日	2018/11/3	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名	市町名 四日市市イヅナカミ 1885		
				写真番号	9		
				径間番号	1		
				点検項目	7		
				橋面 地覆			
				損傷状況			
				腐食			
				損傷程度	B1		
				備考			
				下流側			
				写真番号	11		
				径間番号	1		
				点検項目	8		
				橋面 排水管			
				損傷状況			
				腐食			
				損傷程度	B1		
				備考			
				4箇所			
				写真番号	12		
				径間番号	1		
				点検項目	10		
				上部工 主桁			
				損傷状況			
				腐食			
				損傷程度	B1		
				備考			
				主桁全体			

損傷写真集 (4/6)


橋 梁 名	新鹿化歩道橋		橋梁番号	509	市 町 名	四日市市	路線番号	5022
			分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	久保田石塚線
点 検 日	2018/11/3	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント		点 検 者 名		市 町 名	四日市市伊づみ 1885

	写真番号	13		写真番号	14
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	10		点検項目	14
	上部工 主桁			上部工 横桁	
	損傷状況			損傷状況	
	腐食			腐食	
	損傷程度	B1		損傷程度	B1
備考		備考			
ジョイントボルト		横桁全体			

	写真番号	15		写真番号	16
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	18		点検項目	18
	上部工 床版			上部工 床版	
	損傷状況			損傷状況	
	腐食			腐食	
	損傷程度	B1		損傷程度	B2
備考		備考			
床版全体		下流側			

損傷写真集 (5/6)

橋 梁 名	新鹿化歩道橋	橋梁番号	509	市 町 名	四日市市	路線番号	5022
		分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	久保田石塚線
点 検 日	2018/11/3	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント	点 検 者 名		市 町 名	四日市市イヅナノ 1885

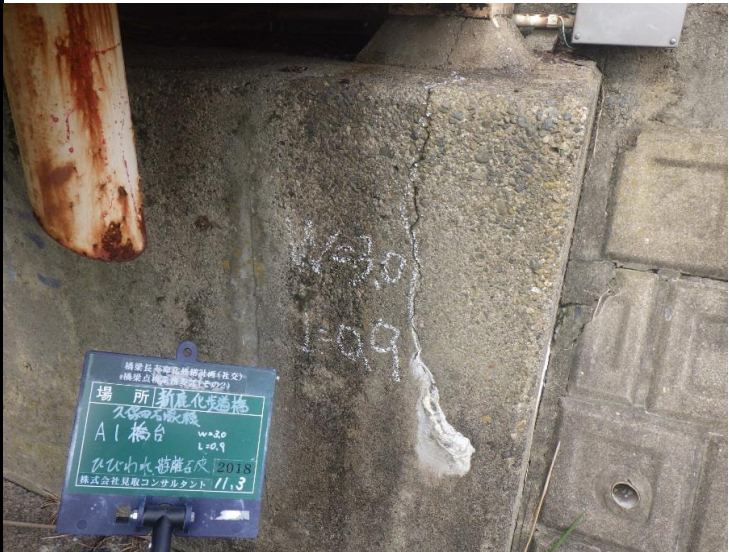	写真番号	17		写真番号	18
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	42, 44		点検項目	50
	下部工 橋台躯体			支承 アンカーボルト	
	損傷状況			損傷状況	
	ひびわれ・遊離石灰			腐食	
	損傷程度	B2		損傷程度	B1
	備考			備考	
	A1橋台 W=3.0mm, L=0.9m			A1側G2	


	写真番号	19		写真番号	20
	径間番号	1		径間番号	1
	点検項目	50		点検項目	50
	支承 アンカーボルト			支承 アンカーボルト	
	損傷状況			損傷状況	
	腐食			ゆるみ・脱落	
	損傷程度	B1		損傷程度	B1
	備考			備考	
	A2側G1			A2側G1	

損傷写真集（6/6）

橋 梁 名	新鹿化歩道橋		橋梁番号	509	市 町 名	四日市市	路線番号	5022	
			分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	久保田石塚線	
点 検 日	2018/11/3	点 検 会 社 名	株式会社見取コンサルタント		点 検 者 名		市 町 名	四日市市伊賀好町 1885	
			写真番号	21				写真番号	
			径間番号	1				径間番号	
			点検項目	52				点検項目	
			支承 モルタル						
			損傷状況					損傷状況	
			ひびわれ						
			損傷程度	B1				損傷程度	
			備考		備考				
			A1側G1 W=0. 2mm, L=0. 2m		A2側G1				
			写真番号					写真番号	
			径間番号					径間番号	
			点検項目					点検項目	
			損傷状況					損傷状況	
			損傷程度					損傷程度	
			備考		備考				

損傷スケッチ図（1/1）

橋梁名	新鹿化歩道橋	橋梁番号	509	市町名	四日市市	路線番号	5022
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	久保田石塚線
点検日	2018/11/3	点検会社名	株式会社見取コンサルタント	点検者名		市町名	四日市市イヅナチヨ 1885

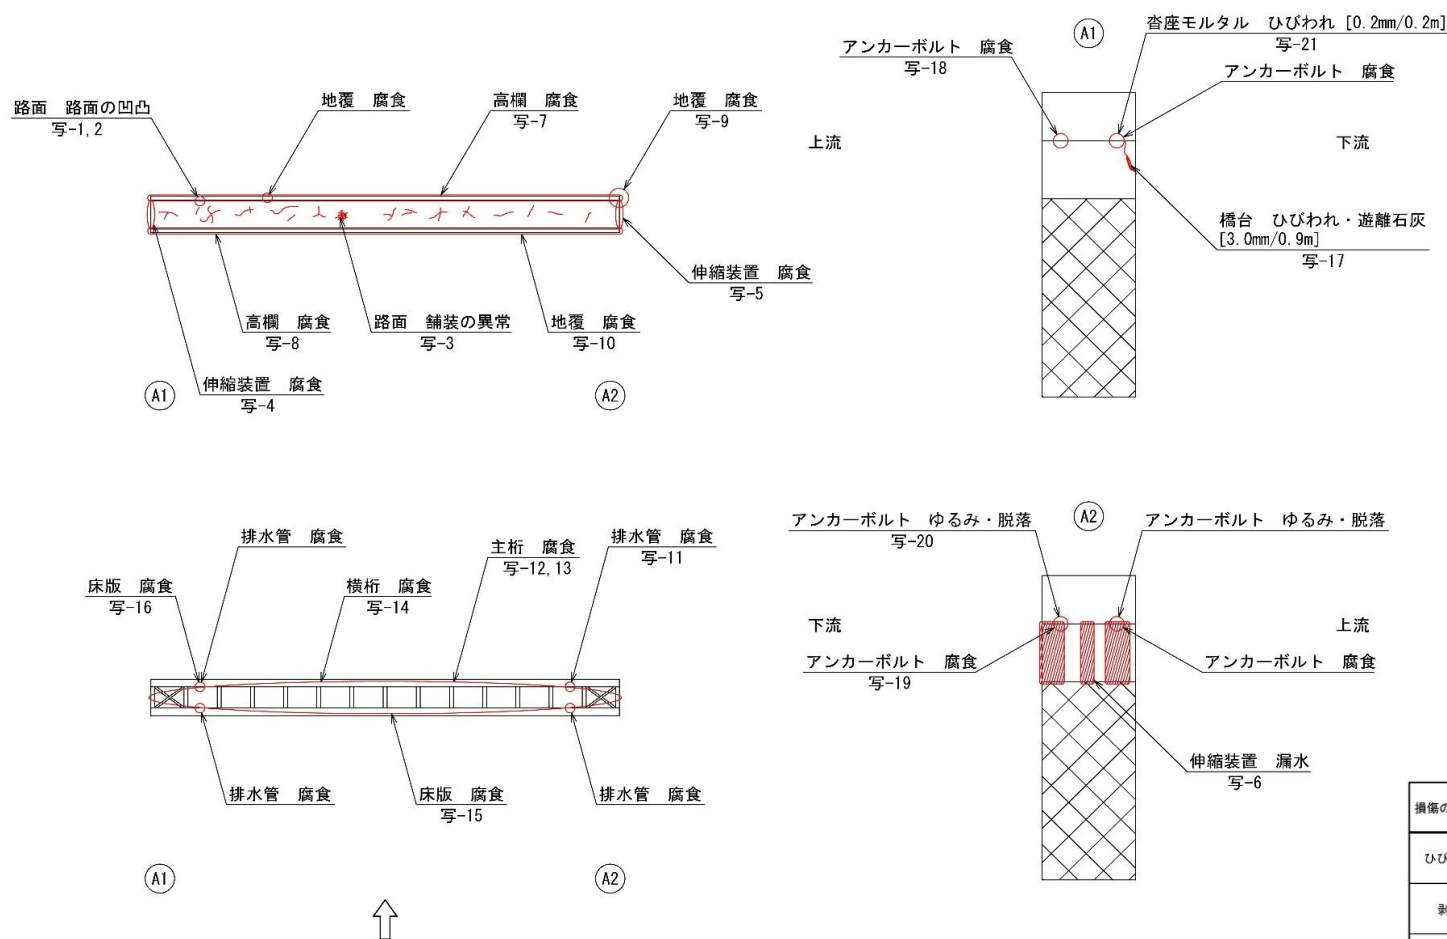

損傷の種類	表示	損傷の種類	表示	損傷の種類	表示
ひび割れ		遊離石灰		うき	
剥離		漏水			
鉄筋露出		その他			