

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 00' 41.74"	橋梁ID
				経度	136° 32' 23.05"	
黒田1号橋 (フリガナ)クロダ1ゴウキョウ		黒田10号線	三重県四日市市黒田町			
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
三重県四日市市	2019.9.4	河川	有	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名		判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)	応急措置後の判定区分	応急措置内容	応急措置及び判定実施年月日
上部構造	主桁	III	腐食	写真1(主桁)			
	横桁	I					
	床版	I					
下部構造		I					
支承部		III	腐食・ゆるみ	写真2,3(支承,アンカーボルト)			
その他		II	舗装の異常	写真4(路面)			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分I~IV)

定期点検時に記録

(判定区分) (所見等)

III

主桁、支承部に著しい損傷が見られ腐食による断面欠損がみられる。早期に措置を講ずべき状態。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1976	7.00	6.8
橋梁形式		
単純I桁鋼橋		



※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。


○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">上部構造(主桁)【判定区分: Ⅲ】</p> <p>写真1</p>  <p style="text-align: right;">主桁: 腐食</p>	<p style="text-align: center;">支承部【判定区分: Ⅲ】</p> <p>写真2</p>  <p style="text-align: right;">支承: 腐食</p>
<p style="text-align: center;">支承部【判定区分: Ⅱ】</p> <p>写真3</p>  <p style="text-align: right;">アンカーボルト: 腐食・ゆるみ</p>	<p style="text-align: center;">【判定区分: 】</p> <p>写真4</p>  <p style="text-align: right;">路面: 舗装の異常(ひびわれ)</p>

橋梁基本

管理者	四日市市		道路種別	その他市町村道		路線番号	15257		路線名	黒田10号線		整理番号		内番号	
基本諸元	(フリガナ)		(カタコウキョウ)		橋梁番号	1555		市町名	四日市市		大字小字名	カタコウ 481			
	橋梁名		黒田1号橋		分割番号	0									
	国整理番号		584		架設年次	1976年		耐荷荷重			上り・下り線	上下線			
	上部工構造形式		I桁		橋長(m)	7		橋格			代替路の有無	有り			
	上部工使用材料		鋼橋		最大支間長(m)	6.5		設計活荷重			自専道一般道	一般道			
	上部工床版材料		コンクリート系		総径間数	1					占用物件(名称)	無し			
	下部工基礎				適用示方書	昭和48年都市局道路局通達					通行規制	無し			
	緊急輸送道路指定		指定無し		起点側の緯度	35° 00' 41.74"		起点側の経度	136° 32' 23.05"		道路橋下条件	緊急輸送道路	指定無し		
	幅員(m)	全幅員	7.20	地覆幅左	歩道幅左	車道幅左	車道幅右	歩道幅右	地覆幅右	中央帯他	鉄道	無し			
		有効幅員	6.80	0.20	0.00	3.40	3.40	0.00	0.20	0.00	その他	河川			
備考															

概略側面図・断面図・平面図

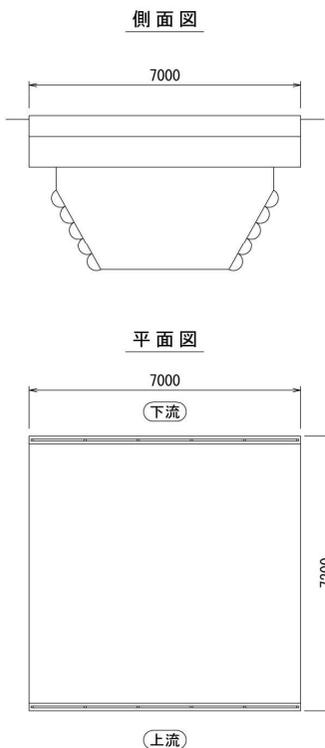

全景写真1



全景写真2



点検調書 (1/1)		点検区分	(定期)・緊急	前回点検日	2016/10/27	径間番号	1	上部工構造形式	I桁		
		点検方法	(自検)・調査	点検種別	直営・(委託)・その他	支間長 (m)	6.5	下部工構造形式			
橋梁名	黒田1号橋		橋梁番号	1555	市町名	四日市市		路線番号	15257		
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道		路線名	黒田10号線			
点検日	2019/9/4		点検会社名	株式会社 若鈴		点検者名			市町名	四日市市カダマチヨ 481	
部材(部位)	前回点検の評価				代表的な損傷状況・位置などの概要				損傷程度(最悪値)	健全性(4段階)	写真番号
	点検区分	損傷程度(最悪値)	健全性(4段階)	写真番号	点検区分	記 事					
橋面工	路面	定期	B1	I	定期	ひびわれ:B=1mm~8mm		B1	II	1~3	
	伸縮装置	定期	OK	I	定期	損傷なし		OK	I	4,5	
	高欄等	定期	B2	II	定期	防護柵:腐食 地覆:損傷なし		OK	I	6~11	
	排水施設	定期	B2	II	定期	腐食		B1	I	12~17	
	その他付属物	定期	-	-	-	-		-	-	-	
上部工	主桁	定期	B2	II	定期	腐食		B2	III	18~48	
	横桁・縦桁	定期	B2	II	定期	腐食 F9T高力ボルトを使用。		B1	I	49~62	
	床版	定期	B1	I	定期	剥離・鉄筋露出:200×50mm, 300×40mm等 遊離石灰		B1	I	63~82	
下部工	下部工躯体	定期	OK	I	定期	損傷なし		OK	I	114~117	
	基礎	定期	OK	I	定期	損傷なし		OK	I	-	
支 承	本体	定期	B1	II	定期	腐食		B2	III	83~99, 105	
	アンカーボルト	定期	B1	II	定期	腐食, ゆるみ		B1	II	83~105	
	落橋防止システム	定期	-	-	-	-		-	-	-	
	モルタル	定期	-	-	-	-		-	-	-	
その他部位(部材)	点検施設			-	定期	下部工背後:ひびわれL=6800mmB=5mm		B1	I	106, 109~111	
	遮音施設			-	-	-		-	-	-	
	照明施設			-	-	-		-	-	-	
	添架物			-	-	-		-	-	-	
全体損傷概要	路面にひびわれがみられる。 主桁に腐食がある。 支承に腐食、アンカーにゆるみ、アンカーボルトに腐食がみられる。 早期に措置を講ずべき状態					健全性	状 態				
						I	構造物の機能に支障が生じていない状態				
						II	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態				
						III	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態				
						IV	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態				
備 考											

損傷写真集 (1/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂町 481

	写真番号	1	路面 損傷状況 ひびわれ 損傷程度 B1 備考		写真番号	2
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	2			点検項目	2
	路面				路面	
損傷状況		損傷状況				
ひびわれ		ひびわれ				
損傷程度		損傷程度				
B1		B1				
備考		備考				

	写真番号	3	路面 損傷状況 ひびわれ 損傷程度 B1 備考		写真番号	4
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	2			点検項目	6
	路面				伸縮装置 A2	
損傷状況		損傷状況				
ひびわれ		オーバーレイの為 確認不可				
損傷程度		損傷程度				
B1		OK				
備考		備考				

損傷写真集 (2/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市カガチヨ 481



写真番号	5
径間番号	1
点検項目	6
伸縮装置	A1
損傷状況	オーバーレイの為 確認不可
損傷程度	OK
備考	



写真番号	6
径間番号	1
点検項目	7
地覆	上流
損傷状況	損傷なし
損傷程度	OK
備考	



写真番号	7
径間番号	1
点検項目	7
地覆	下流
損傷状況	損傷なし
損傷程度	OK
備考	




写真番号	8
径間番号	1
点検項目	7
地覆	
損傷状況	損傷なし
損傷程度	OK
備考	

損傷写真集 (3/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂町 481




写真番号	9
径間番号	1
点検項目	7
地覆	
損傷状況	損傷なし
損傷程度	OK
備考	

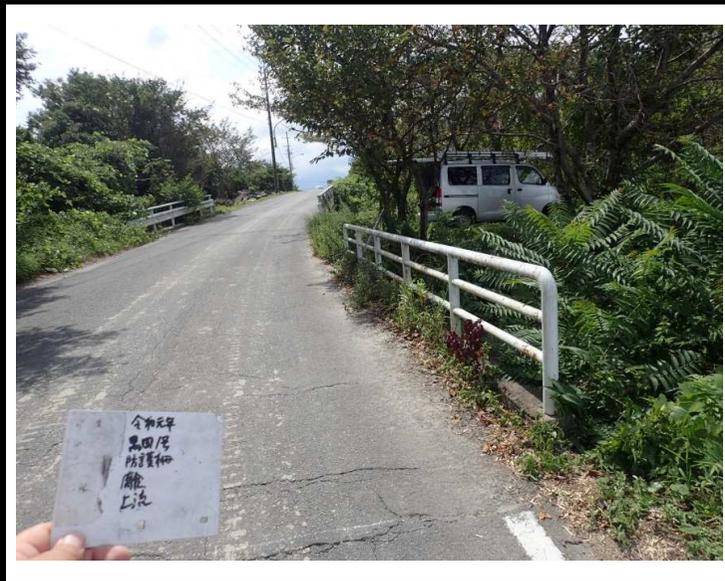

写真番号	10
径間番号	1
点検項目	7
防護柵	上流
損傷状況	腐食
損傷程度	OK
備考	



写真番号	11
径間番号	1
点検項目	7
防護柵	下流
損傷状況	腐食
損傷程度	OK
備考	

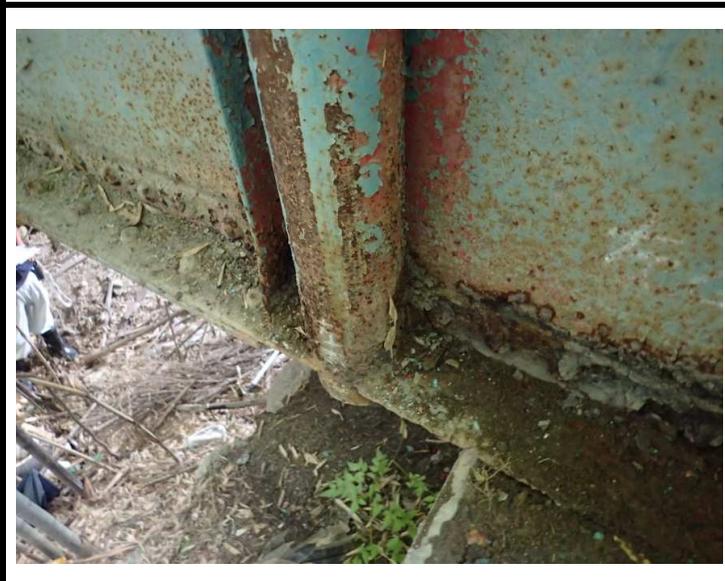

写真番号	12
径間番号	1
点検項目	8
排水施設	
損傷状況	腐食
損傷程度	B1
備考	

損傷写真集 (4/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481

	写真番号	13	排水施設 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考
	径間番号	1	
	点検項目	8	
	排水施設		
	損傷状況 腐食		
損傷程度		B1	
備考			

	写真番号	14	排水施設 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考
	径間番号	1	
	点検項目	8	
	排水施設		
	損傷状況 腐食		
損傷程度		B1	
備考			

	写真番号	15	排水施設 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考
	径間番号	1	
	点検項目	8	
	排水施設		
	損傷状況 腐食		
損傷程度		B1	
備考			

	写真番号	16	排水施設 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考
	径間番号	1	
	点検項目	8	
	排水施設		
	損傷状況 腐食		
損傷程度		B1	
備考			


損傷写真集 (5/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481

	写真番号	17	排水施設 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	18
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	8			点検項目	10
	主桁端部				損傷状況 腐食	
	損傷程度 B1				損傷程度 B1	
備考		備考				
		L=1280mm				

	写真番号	19	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	20
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	主桁				損傷状況 腐食	
	損傷程度 B1				損傷程度 B1	
備考		備考				

損傷写真集 (6/28)

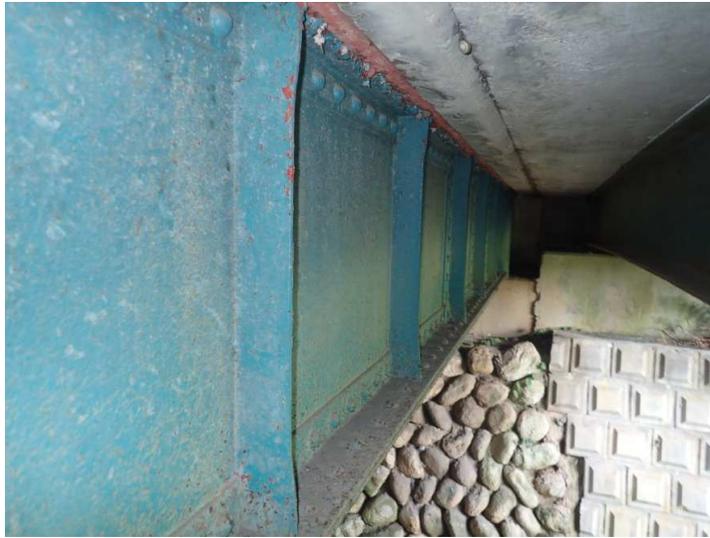橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市町名	四日市市カガチ町 481	
	写真番号	21	主桁	写真番号	22		
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食	
損傷程度	B1	損傷程度	B1	備考			
備考				備考			
	写真番号	23	主桁	写真番号	24		
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食	
損傷程度	B1	損傷程度	B1	備考			
備考				備考			
	写真番号	23	主桁	写真番号	24		
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食	
損傷程度	B1	損傷程度	B1	備考			
備考				備考			
	写真番号	23	主桁	写真番号	24		
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食	
損傷程度	B1	損傷程度	B1	備考			
備考				備考			

損傷写真集 (7/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481

	写真番号	25	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	26
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食
	損傷程度	B1			損傷程度	B1
備考		備考				

	写真番号	27	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	26
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食
	損傷程度	B1			損傷程度	B1
備考		備考	L=1000mm			

損傷写真集 (8/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市 町 名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市 町 名	四日市市加茂町 481	
	写真番号	27	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	28	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	主桁				主桁		
	損傷状況				損傷状況		
腐食		腐食					
損傷程度		B1	損傷程度		B1		
備考			備考				
	写真番号	29	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	30	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	主桁				主桁		
	損傷状況				損傷状況		
腐食		腐食					
損傷程度		B1	損傷程度		B1		
備考			備考				

損傷写真集 (9/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市町名	四日市市加茂481	
	写真番号	31	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	32	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	損傷状況				損傷状況		
	腐食				腐食		
損傷程度		B1	損傷程度		B1		
備考			備考				
	写真番号	33	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	34	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	10			点検項目	10	
	損傷状況				損傷状況		
	腐食				腐食		
損傷程度		B1	損傷程度		B1		
備考			備考				

損傷写真集 (10/28)

橋梁名	黒田1号橋		橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
			分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴		点検者名	市町名 四日市市加茂町 481		

	写真番号	35	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考		写真番号	36
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	損傷状況				損傷状況	
	腐食				腐食	
損傷程度		B1				
備考		備考				

	写真番号	37	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考 L=1000mm		写真番号	38
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	損傷状況				損傷状況	
	腐食				腐食	
損傷程度		B1				
備考		備考				
L=1000mm		L=900mm				

損傷写真集 (11/28)

橋梁名	黒田1号橋		橋梁番号	1555	市 町 名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴		道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検項目	10	点検者名			市 町 名	四日市市	カギチヨ	481
	写真番号	39	主桁	写真番号	40			
	径間番号	1		径間番号	1			
	点検項目	10		点検項目	10			
	損傷状況	腐食		損傷状況	腐食			
	損傷程度	B1		損傷程度	B1			
備考		L=900mm	備考					
	写真番号	41	主桁	写真番号	42			
	径間番号	1		径間番号	1			
	点検項目	10		点検項目	10			
	損傷状況	腐食		損傷状況	腐食			
	損傷程度	B1		損傷程度	B1			
備考			備考					
	写真番号	41	主桁	写真番号	42			
	径間番号	1		径間番号	1			
	点検項目	10		点検項目	10			
	損傷状況	腐食		損傷状況	腐食			
	損傷程度	B1		損傷程度	B1			
備考			備考					

損傷写真集 (12/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市 町 名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道 路 種 別	その他市町村道	路 線 名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市 町 名	四日市市加茂481

	写真番号	43	主桁 損傷状況 腐食 損傷程度 B2 備考 500×200mm		写真番号	44
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	主桁				主桁	
	損傷状況 腐食				損傷状況 腐食	
損傷程度 B2		損傷程度 B2				
備考 500×200mm		備考				

	写真番号	45	主桁 端部 損傷状況 腐食 損傷程度 B2 備考 500×150mm		写真番号	46
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	10			点検項目	10
	主桁				主桁	
	損傷状況 腐食				損傷状況 腐食	
損傷程度 B2		損傷程度 B2				
備考 500×150mm		備考 700×200mm				

損傷写真集 (13/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481




写真番号	47
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	
腐食	
損傷程度	B1
備考	



写真番号	48
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	
腐食	
損傷程度	B1
備考	



写真番号	49
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	
腐食	
損傷程度	B1
備考	

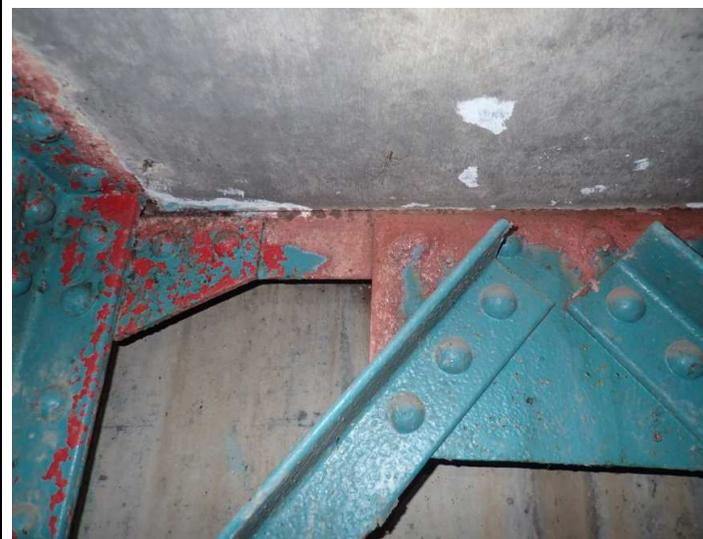

写真番号	50
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	
腐食	
損傷程度	B1
備考	

損傷写真集 (14/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481



写真番号	51
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	腐食
損傷程度	B1
備考	



写真番号	52
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	腐食
損傷程度	B1
備考	



写真番号	53
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	腐食
損傷程度	B1
備考 L=1500mm	



写真番号	54
径間番号	1
点検項目	14
横桁	
損傷状況	腐食
損傷程度	B1
備考	

損傷写真集 (15/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市カガチヨ 481

	写真番号	55	横桁 添接部		写真番号	56
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	16			点検項目	16
	損傷状況	損傷なし			損傷状況	損傷なし
	損傷程度	OK			損傷程度	OK
備考		備考				
F9T高力ボルトを使用。		F9T高力ボルトを使用。				

	写真番号	57	横桁 添接部		写真番号	58
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	16			点検項目	16
	損傷状況	損傷なし			損傷状況	損傷なし
	損傷程度	OK			損傷程度	OK
備考		備考				
F9T高力ボルトを使用。		F9T高力ボルトを使用。				

損傷写真集 (16/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市町名	四日市市カガチヨ 481	
	写真番号	59	横桁 添接部		写真番号	60	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	16			点検項目	16	
	損傷状況	損傷なし			損傷状況	損傷なし	
	損傷程度	OK			損傷程度	OK	
備考		F9T高力ボルトを使用。		備考		F9T高力ボルトを使用。	
	写真番号	61	床版		写真番号	62	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	32			点検項目	32	
	損傷状況	剥離			損傷状況	剥離・鉄筋露出	
	損傷程度	B1			損傷程度	B1	
備考		200×50mm		備考		50×50mm 100×100mm	

損傷写真集 (17/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市町名	四日市市カガチ町 481	
	写真番号	63	床版 損傷状況 剥離・鉄筋露出 損傷程度 B1 備考 280×400mm		写真番号	64	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	32			点検項目	32	
	床版				床版		
損傷状況		剥離・鉄筋露出		損傷状況		剥離・鉄筋露出	
損傷程度		B1		損傷程度		B1	
備考		280×400mm		備考		180×128mm 150×150mm	
	写真番号	65	床版 損傷状況 剥離・鉄筋露出 損傷程度 B1 備考 100×100mm		写真番号	66	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	32			点検項目	32	
	床版				床版		
損傷状況		剥離・鉄筋露出		損傷状況			
損傷程度		B1		損傷程度		OK	
備考		100×100mm		備考		全景	

損傷写真集 (18/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481

	写真番号	67	床版 損傷状況 損傷程度 OK 備考 全景
	径間番号	1	
	点検項目	32	
	損傷状況		
	損傷程度	OK	
備考 全景			

	写真番号	68	床版 損傷状況 損傷程度 OK 備考 全景
	径間番号	1	
	点検項目	32	
	損傷状況		
	損傷程度	OK	
備考 全景			

	写真番号	69	床版 損傷状況 損傷程度 OK 備考 全景
	径間番号	1	
	点検項目	32	
	損傷状況		
	損傷程度	OK	
備考 全景			

	写真番号	70	床版 損傷状況 損傷程度 OK 備考 全景
	径間番号	1	
	点検項目	32	
	損傷状況		
	損傷程度	OK	
備考 全景			

損傷写真集 (19/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市 町 名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市 町 名	四日市市加茂481	
	写真番号	71	<p>床版</p> <p>損傷状況</p> <p>損傷程度</p> <table border="1"> <tr><td>OK</td></tr> </table> <p>備考 全景</p>	OK			
	OK						
	径間番号	1					
	点検項目	32					
床版							
	写真番号	72	<p>床版</p> <p>損傷状況</p> <p>損傷程度</p> <table border="1"> <tr><td>OK</td></tr> </table> <p>備考 全景</p>	OK			
	OK						
	径間番号	1					
	点検項目	32					
床版							
	写真番号	73	<p>床版</p> <p>損傷状況</p> <p>損傷程度</p> <table border="1"> <tr><td>OK</td></tr> </table> <p>備考 全景</p>	OK			
	OK						
	径間番号	1					
	点検項目	32					
床版							
	写真番号	74	<p>床版</p> <p>損傷状況</p> <p>損傷程度</p> <table border="1"> <tr><td>OK</td></tr> </table> <p>備考 全景</p>	OK			
	OK						
	径間番号	1					
	点検項目	32					
床版							

損傷写真集 (20/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂町 481

	写真番号	75	写真番号 76 径間番号 1 点検項目 33 床版 損傷状況 遊離石灰 損傷程度 OK 備考		径間番号	1		
	点検項目	33			床版	径間番号	1	
	床版				損傷状況	遊離石灰	点検項目	33
	損傷状況	遊離石灰			損傷程度	OK	備考	
	損傷程度	OK			備考			

	写真番号	77	写真番号 78 径間番号 1 点検項目 33 床版 損傷状況 遊離石灰 損傷程度 OK 備考		径間番号	1		
	点検項目	33			床版	径間番号	1	
	床版				損傷状況	遊離石灰	点検項目	33
	損傷状況	遊離石灰			損傷程度	OK	備考	
	損傷程度	OK			備考			

損傷写真集 (21/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市カガチの 481

	写真番号	79	損傷状況 遊離石灰 損傷程度 OK 備考
	径間番号	1	
	点検項目	33	
	床版		
	写真番号	80	損傷状況 遊離石灰 損傷程度 OK 備考
	径間番号	1	
	点検項目	33	
	床版		
	写真番号	81	損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考
	径間番号	1	
	点検項目	47, 50	
	支承 アンカーボルト		
	写真番号	82	損傷状況 腐食 損傷程度 B1 備考
	径間番号	1	
	点検項目	47, 50	
	支承 アンカーボルト		

損傷写真集 (22/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市カガチ町 481

	写真番号	83	支承 アンカーボルト		写真番号	84
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	47, 50			点検項目	47, 50
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食
	損傷程度	B1			損傷程度	B1
備考		備考				

	写真番号	85	支承 アンカーボルト		写真番号	86
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	47, 50			点検項目	47, 50
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食
	損傷程度	B1			損傷程度	B1
備考		備考				

損傷写真集 (23/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市カガチ町 481

	写真番号	87	支承 アンカーボルト		写真番号	88
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	47, 50			点検項目	47, 50
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食
	損傷程度	B1			損傷程度	B1
備考		備考				

	写真番号	89	支承 アンカーボルト		写真番号	90
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	47, 50			点検項目	47, 50
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食
	損傷程度	B1			損傷程度	B1
備考		備考				

損傷写真集 (24/28)

橋梁名	黒田1号橋		橋梁番号	1555	市町名	四日市市		路線番号	15257
			分割番号	0	道路種別	その他市町村道		路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴		点検者名				
					市町名	四日市市カガチヨ 481			
	写真番号	91	点検項目 47, 48, 49, 50 支承 アンカーボルト	写真番号	92				
	径間番号	1		径間番号	1				
	損傷状況	腐食		点検項目	47, 48, 49, 50				
	損傷程度	B2		損傷状況	腐食				
	備考			損傷程度	B2				
		備考							
	写真番号	93	点検項目 47, 48, 49, 50 支承 アンカーボルト	写真番号	94				
	径間番号	1		径間番号	1				
	損傷状況	腐食		点検項目	47, 48, 49, 50				
	損傷程度	B2		損傷状況	腐食				
	備考			損傷程度	B2				
		備考							
	写真番号	93	点検項目 47, 48, 49, 50 支承 アンカーボルト	写真番号	94				
	径間番号	1		径間番号	1				
	損傷状況	腐食		点検項目	47, 48, 49, 50				
	損傷程度	B2		損傷状況	腐食				
	備考			損傷程度	B2				
		備考							
	写真番号	93	点検項目 47, 48, 49, 50 支承 アンカーボルト	写真番号	94				
	径間番号	1		径間番号	1				
	損傷状況	腐食		点検項目	47, 48, 49, 50				
	損傷程度	B2		損傷状況	腐食				
	備考			損傷程度	B2				
		備考							

損傷写真集 (25/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名			市町名	四日市市カガチ町 481	
	写真番号	95	支承 アンカーボルト		写真番号	96	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	47, 48, 49, 50			点検項目	47, 48, 49, 50	
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食	
	損傷程度	B2			損傷程度	B2	
備考		備考					
	写真番号	97	支承 アンカーボルト		写真番号	98	
	径間番号	1			径間番号	1	
	点検項目	47, 48, 49, 50			点検項目	50	
	損傷状況	腐食			損傷状況	腐食・ゆるみ	
	損傷程度	B2			損傷程度	B1	
備考		備考					

損傷写真集 (26/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481

	写真番号	99	アンカーボルト 損傷状況 腐食・ゆるみ 損傷程度 B1 備考		写真番号	100
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	50			点検項目	50
	アンカーボルト				アンカーボルト	
	損傷状況 腐食・ゆるみ				損傷状況 腐食・ゆるみ	
損傷程度 B1		損傷程度 B1				
備考		備考				

	写真番号	101	アンカーボルト 損傷状況 腐食・ゆるみ 損傷程度 B1 備考		写真番号	102
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	50			点検項目	50
	アンカーボルト				アンカーボルト	
	損傷状況 腐食・ゆるみ				損傷状況 腐食・ゆるみ	
損傷程度 B1		損傷程度 B1				
備考		備考				

損傷写真集 (27/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂町 481

	写真番号	103	写真番号 104 径間番号 1 点検項目 53 下部工背後 A1 損傷状況 ひびわれ 損傷程度 B1 備考 L=6800mmB=5mm
	径間番号	1	
	点検項目	47, 50	
	支承 アンカーボルト		
損傷状況 腐食			
損傷程度 B1			
備考			




	写真番号	105	写真番号 106 径間番号 1 点検項目 53 橋名板 損傷状況 損傷なし 損傷程度 OK 備考
	径間番号	1	
	点検項目	53	
	橋名板		
損傷状況 損傷なし			
損傷程度 OK			
備考			



損傷写真集 (28/28)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
		分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検日	2019/9/4	点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市加茂481



	写真番号	107	写真番号 108 径間番号 1 点検項目 53 護岸 損傷状況 損傷なし 損傷程度 OK 備考		写真番号	108
	径間番号	1			径間番号	1
	点検項目	53			点検項目	53
	護岸				護岸	
損傷状況		損傷状況				
損傷なし		損傷なし				
損傷程度		損傷程度				
OK		OK				
備考		備考				

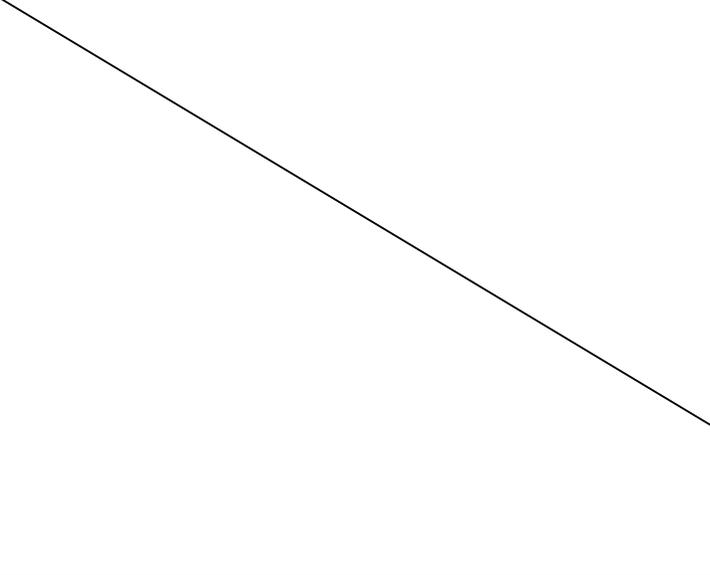	写真番号	109	写真番号 径間番号 1 点検項目 53 護岸 損傷状況 損傷なし 損傷程度 OK 備考		写真番号	
	径間番号	1			径間番号	
	点検項目	53			点検項目	
	護岸				護岸	
損傷状況		損傷状況				
損傷なし		損傷なし				
損傷程度		損傷程度				
OK		OK				
備考		備考				

損傷スケッチ図 (1/1)

橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市	路線番号	15257
点検日	2019/9/4	分割番号	0	道路種別	その他市町村道	路線名	黒田10号線
点検会社名	株式会社 若鈴	点検者名		市町名	四日市市	市町名	四日市市


上部工 or 下部工損傷位置図 1 径間

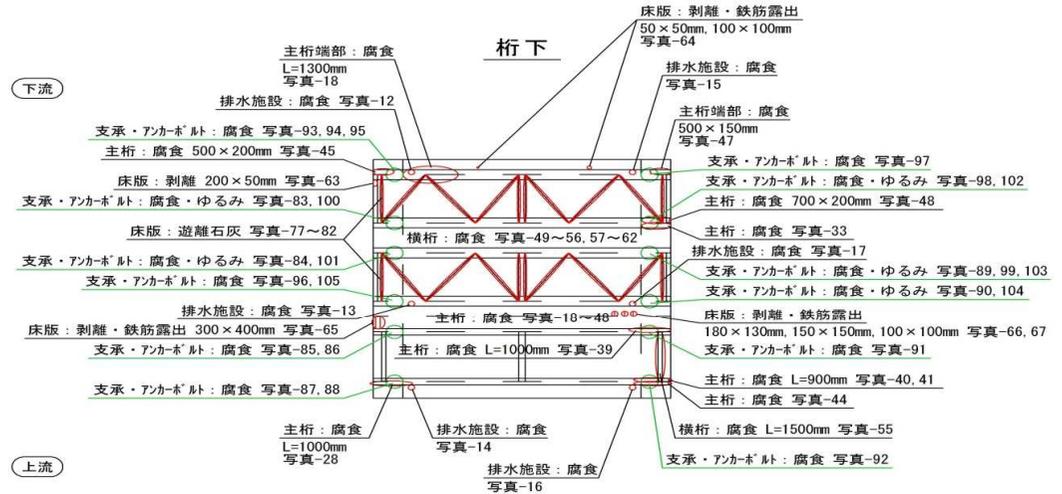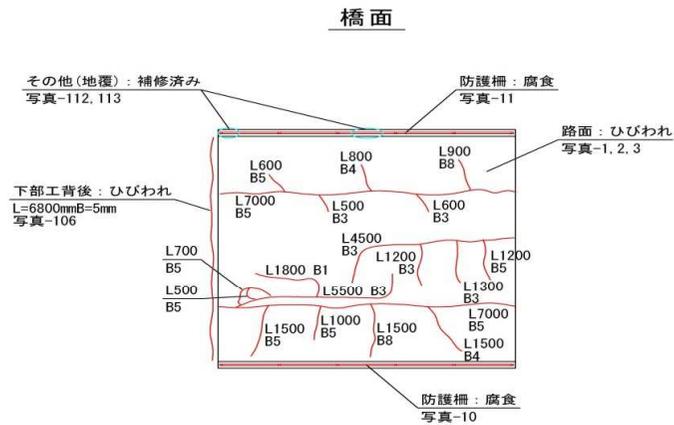

※ F9T高力ボルトを使用。


橋台 A1

上流



橋台 A2

下流



上流

損傷の凡例	
損傷の種類	表 示
ひびわれ	
遊離石灰	
剥離	
漏水・滞水	
鉄筋露出	
豆板・空洞	
その他	

補修履歴調書 (1/1)		橋梁名	黒田1号橋	橋梁番号	1555	市町名	四日市市
				分割番号	0	道路種別	その他市町村道
				径間番号	1	上部工構造形式	I桁
				支間長(m)	6.5	上部工使用材料	鋼橋
項目	内容	損傷概要のわかる図面		損傷概要のわかる写真			
補修 NO.	1	/					
補修および改良年月							
対象部材	地覆						
補修・改良理由	欠損の為						
損傷原因							
補修・改良工法	モルタル補修						
工事費用(百万)							
適用示方書							
補修補強面積(m2)							
備考							
項目	内容	損傷概要のわかる図面		損傷概要のわかる写真			
補修 NO.	2	/					
補修および改良年月							
対象部材	地覆						
補修・改良理由	欠損の為						
損傷原因							
補修・改良工法	モルタル補修						
工事費用(百万)							
適用示方書							
補修補強面積(m2)							
備考							
コメント							